

Matériels concernés

Voilure de Sauvetage P512 (P/N 2004710600).

Ensemble de parachute de sauvetage modèle FLEXPACK (P/N 80020130 ou 8002013000).

Constatacion

Détérioration de la voilure P512 lors d'un test d'ouverture à grande vitesse (150 Kts) dans une configuration autre que la configuration qualifiée.

Analyse

Les détériorations sont dues au coiffage de la voilure par une ou plusieurs suspentes provoquant la détérioration de plusieurs panneaux.

La cause probable de cet incident est le passage d'une ou de plusieurs suspente(s) par dessus le diaper lors de la sortie de sac.

Recommandations (Faisant suite au Bulletin de Sécurité n° 05/001 du 02/06/2005).

Bien que l'incident ait eu lieu dans une configuration autre que la configuration qualifiée, et par mesure de précaution :

- Remplacer les bracelets de lovage actuels par des **mini élastiques optima, P/N 2015000600** (photo n°2).
- Ajouter un mini élastique optima sur la patte d'attache n°11 (suspente du diaper) afin d'inclure une love supplémentaire en début de lovage (photo n°1).

Application

Les recommandations sont applicables avant la prochaine utilisation du parachute de sauvetage.

Publication

Ce bulletin sécurité est à joindre en additif au manuel d'utilisation et de maintenance P/N 9009113300.

Ces recommandations de pliage seront intégrées dans l'édition suivante du manuel d'utilisation et de maintenance P/N 9009113300.

PHOTO n°1

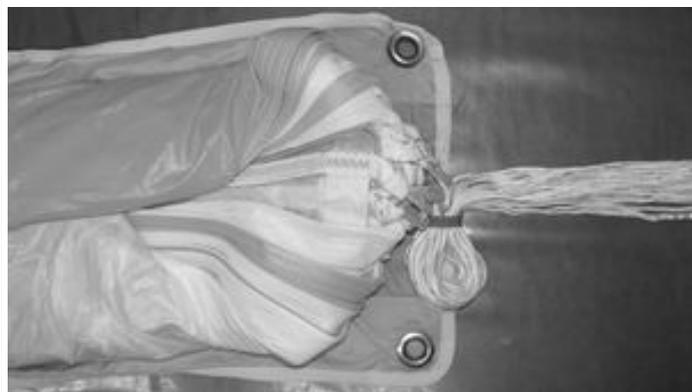


PHOTO n° 2

